

漳平市应急管理局 2026 年第 二 季度“双随机”抽查结果登记表

抽检事项： 安全生产

抽签时间： 第二季度

序号	随机抽取企业名单 (社会信用代码)	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	福建冠鑫新材料有限公司 91350881MA335U2C5E	陈建仁 陈雨农	1. 未对生产区作业人员进行入厂安全教育，如外来防雷检测人员，外来进厂特种设备检测人员。2. 未建立变更管理制度；未履行变更手续；变更前未按照要求开展安全风险评估；变更未履行变更审批程序；变更后未对相关人员进行培训。 3. 设备部岗位未建立相匹配的人员安全生产责任制，铲车司机未制定安全生产责任制。 4. 建设项目试生产前未完成“三查四定”；试生产方案未经审查；未进行 PSSR（开车前安全检查）即投料开车。 5. 完善天然气岗位操作规程和工艺控制指标。	2026. 6. 18
2	福建福迓金生物科技有限公司	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 各项特殊作业安全管理制度未按《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022 进行更新。 2. 安全生产三项制度（安全生产责任制、安全生产	2026. 6. 17

	91350881MA32U5626N		管理制度、操作规程）未按规定进行定期评审，未进行定期修订。 3. 未见异常工况处置安全管理制度。 4. 未制定罐区、装卸、中控等岗位安全操作规程。 5. 安全生产管理机构和专职安全生产管理人员无任命文件。 6. 未建立压力表、安全阀、可燃/有毒气体检测报警装置等日常管理台账。 7. 可燃/有毒气体检测报警装置的报警信号未引至24h 有人值守的值班室或控制室。	
3	福建新纳正盛新材料股份有限公司 9135080075939042X7	陈建仁 张有福	1. 未根据企业实际组织架构，制定完整的全员安全职责。公司安全生产管理机构设置文件（正盛司[2025]36号）的内容不符合要求。专/兼职安全管理人员的安全职责应有所区别，且专职安全管理人员的安全职责未涵盖《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定的七条职责。 2. 企业安全管理制度中，未根据 GB30871-2022 标准要求制定特殊作业安全管理制度，异常工况处置管理制度缺失。	2026. 6. 16

		3. 生产装置部分安全警示标志未依据 GB2894-2025 标准要求进行设置。 4. 未落实企业常态化安全风险承诺。 5. 气瓶存储及使用场所未设置“当心高压气瓶”、“必须固定气瓶”安全警示标志。 6. 未制定 2#萃取车间各工序安全操作规程及应急处置卡。 7. 四线氨水罐区: (1) 储罐直梯护笼只有一根立杆; (2) 储罐磁翻板液位计无液位上、下限标识; (3) 管道无介质名称和流向标识; (4) 部分氨水管道上法兰连接处防喷溅护套脱落。 8. 98%硫酸罐区: (1) 10m³硫酸半地下槽顶部电机转动部位无防护, 电机顶部排风口无防护, 液下泵与储槽连接处锈蚀严重; (2) 槽顶观察口锈蚀严重, 弯管段法兰连接处未锁螺栓; (3) 部分管道法兰连接处无防喷溅护套; (4) 泄酸管穿越防护墙处未设套管、孔洞未封堵; (5) 硫酸大槽浮子液位计罐壁处未设刻度。 9. 四线生产车间: (1) 地坑内螺杆泵处存在跑冒滴	
--	--	---	--

			漏，地坑内积水；（2）电缆桥架连接处未设静电跨接；（3）二层板框压滤机与走道之间的空隙较大，未设防护设施；（4）反应釜旁硫酸管道上的排净阀未设双阀或单阀加盲板。 10. 水玻璃溶解车间：（1）分汽缸上蒸汽管道压力表表盘模糊，且未划最高工作压力红线；（2）停用的生产装置（设备）未悬挂“停用”标识。	
4	漳平市九鼎泰天科技有限公司 91350881MABTDMBC2P	张有福 陈和隆	1. 配电室的杂物较多（存放有压力表、桌椅等）未及时清理；配电室的操作地面上未设置绝缘垫。 2. 生产车间 V502B-干燥塔管道旁的预留管道的端口未用盲板封堵。 3. 生产车间洗水收集罐的热电偶温度计套管脱落。 4. 生产车间部分机泵未设置设备标牌。 5. 生产车间的 TE505 罐磁翻板液位计未设置上下限标识。 6. 生产车间未按照《安全色和安全标志》GB2894-2025 的要求设置安全警示标识。 7. 蒸馏塔的蒸汽排放口未引至安全处。 8. 六氟丙烯聚合体产品输送泵未设置设备位号、设	2026.5.28

		备名称；输送泵的地脚螺栓不全。 9. 生产车间 R-302 除杂反应釜超液位生产(控制室 DCS 控制系统显示液位为 96.31%)。 10. 变更安全管理制度未根据《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)的要求更新。 11. 防火、防爆、防中毒、防泄漏安全管理制度未根据企业实际进行制定，不具有针对性。 12. 未按照安全生产检查管理制度制定各类安全检查表并应用安全检查表实施检查。 13. 安全生产操作规程缺失工艺报警值；异常现场、原因及处理方式部分缺失异常工况可能导致的后果，缺少停电（晃电）、停仪表风、停水的应急操作步骤（中控室、现场）和安全要求。	
--	--	---	--

5	龙岩市万盛矿业有限公司 漳平市尾仑山萤石矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. +660m 中段行人回风天井缺风速传感器、缺巷道名称标示牌。 2. +660m 中段采场局扇通风机安装位置不对，应外移至进风巷 10m 以外。 3. +660m--+690m 安措上山为有用巷道，密闭 MB-2、MB-6 应改为栅栏。 4. 地面临时堆料场缺挡矸坝、周边截排水沟有堵塞未清理。 5. +690m 中段双向风门图例标示错误，应改为调节风门。 6. +690m 中段栅栏 SL01 为长久不用巷道，应改为密闭；+660m 中段截水池在图中标注清楚水池规格。 7. 通风系统图未标示井下采掘工作面位置及局扇安装地点。	2026. 4. 16
6	漳平市恒源矿业有限公司 大深石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. 五职矿长人员变更，文件未及时更新。 2. 沉淀池淤泥较多未及时清理。 3. 工作面水管破裂，未及时更换。 4. 风筒布破口较多，未及时更换。 5. 办公楼灭火器过期，未及时更换。	2026. 5. 24

			6. 井口检身制度未上墙。	
7	福建臻豪智能家居有限公司 91350881MADNXNTRX3	余孝灵 游文野 陈立峰	检查情况: 1. 学习培训教育记录不规范，未体现节后复工复产等全员安全学习教育培训。 2. 年度应急演练计划没有结合企业实际。 3. 隐患排查整改记录不规范，现场检查重复记录，复查整改记录不完整，未形成台账。 4. 部分工业风扇未接地。 5. 危化品仓库未设置安全风险告知牌、未建立危化品出入库登记管理台账。 6. 洗眼器仅保留接水盆和冲淋管路，无洗眼喷头，无法满足应急冲淋洗眼需求。 处理结果: 开具责令限期整改指令书[(漳)应急责改〔2026〕工贸7号]，要求对上述第1-6项问题于2026年6月6日前整改完毕。	2026. 5. 07
8	福建白橡湾乳胶科技有限公司 91350881MA34NAKA8H	余孝灵 游文野 陈立峰	公司已于2024年停止生产经营活动，设备拆除中。	2026. 5. 07

9	漳平市利坚烟花爆竹经营部 92350881MA33KU3569	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2026. 4. 28
10	漳平市珍坂曾佑杉烟花爆竹经营点 92350881MA2XXGX71A	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2026. 5. 12
11	漳平市新桥镇卢阳道烟花爆竹经营部 92350881MADL7UFG6M	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2026. 5. 12
备注：各业务股室（中心）每季度开展一次“双随机”抽查，并填好本表后在国家企业信用信息公示系统（福建）、龙岩市政务数据汇聚共享平台、漳平市政府网站等网络平台进行公示。每季度末最后一个工作日将本表报送执法大队。				